
STADSWERKEN GEMEENTE UTRECHT
STEDELIJK BEHEER
BEHEER & PROGRAMMEREN
POSTBUS 8375
3503 RJ UTRECHT

KWALITEITSINSPECTIE WERFKELDERS GEMEENTE UTRECHT

Adres: [Nieuwegracht]
Eigenaar/bewoner: []
Inspectiedatum: [07-11-2008]



SAMENVATTING

Voor zover zichtbaar verkeert de kelder constructief in een goede staat,
Er zijn op moment van inspectie geen dusdanige schades en/of tekortkomingen
geconstateerd waarbij de veiligheid van de gebruikers in het geding komt. |

AANBEVELING

Er zijn geen aanbevelingen noodzakelijk

1. WERFKELDER (kelderdeel: vanaf binnenzijde werfmuur tot 1 m. diep)

	Constructieonderdeel	Waargenomen schade	Omvang	Foto
1.1	Gewelf	2x scheur doorlopend in wand links	[]	4
1.2	Binnenzijde werfmuur	Lichte hor. scheurtjes	[]	[]
1.3	Aansl.gewelf/werfmuur	Locaal gescheurd	[]	5
1.4	Wand links*	2x scheur, zie 1.1	[]	4
1.5	Wand rechts*	Niet inspecteerbaar	[]	
1.6	Vloer	Geen opmerkingen	[]	[]
1.7	Tussenwanden	N.v.t	[]	[]
1.8	Stucwerk	Slecht.	[]	[]
1.9	Muurankers	N.v.t	[]	[]

(* kijkend naar waterzijde)

OPMERKINGEN: []

1.1 en 1.4 Gewelf en wand.

In het gewelf zitten 2 scheuren doorlopend in de linkerwand. (foto 4)

1.2 Binnenzijde werfmuur.

Tussen de kozijnen zijn enkele lichte horizontale scheurtjes aanwezig.

1.4 Aansl. gewelf/werfmuur.

Locaal is er enige scheurvorming zichtbaar in de aansluiting. (foto 5)

2. WERFKELDER (kelderdeel: vanaf 1 m. uit werfmuur)

	Constructieonderd	Waargenomen schade	Omvang	Foto
2.1	Gewelf	Langsscheur, dwarsscheur	[]	6,7
2.2	Wand links*	Geen opmerkingen	[]	
2.3	Wand rechts*	Scheur.	[]	8
2.4	Vloer	Geen opmerkingen	[]	
2.5	Tussenwanden	Staat los van gewelf/achterwand	[]	[]
2.6	Stucwerk	Slecht	[]	[]
2.7	Aansl.gewelf/achterw	Staat open over 2/3 v/d lengte		

(* kijkend naar waterzijde)

OPMERKINGEN:

2.1 Gewelf.

In het gewelf zit een lengtescheur, rechts van de tussenwand. (foto 6, 7)

2.3 Wand rechts.

In de wand zit een verticale scheur, doorlopend tot halverwege het gewelf. (foto 8)

1

MEDEDELINGEN EIGENAAR / GEBRUIKER

1



Foto 1: Aanzicht werfkelder buitenzijde

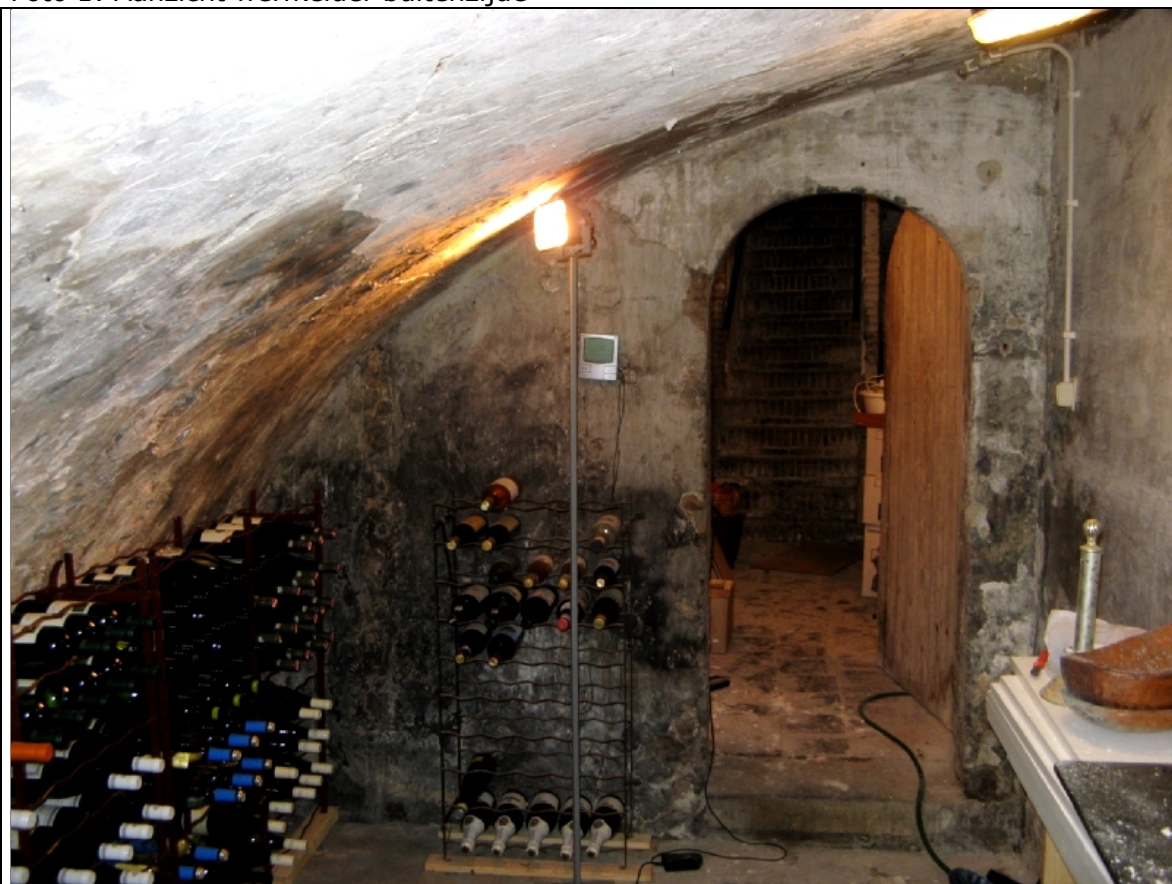


Foto 2: Doorzicht werfkelder (vanaf waterzijde)



Foto 3: Aanzicht werfmuur binnenzijde.



Foto 4: Scheuren in wand/gewelf



Foto 5: Lokaal aansluiting gewelf/muur gescheurd.



Foto 6: Langsscheur in gewelf.



Foto 7: Langsscheur in gewelf.



Foto 8: Scheur in wand rechts.